

PROTOKOL č. 28

o technické prohlídce systému pro společný příjem a rozvod TV a R signálů
ve smyslu ČSN 36 7211 1.část

Identifikace

Provozovatel : Město Lovosice	IČO
Objekt Dům s pečovatelskou službou Lovosice	
Adresa systému 28.října 474 , 475, Lovosice	

Výsledky prohlídky

Kotevní konstrukce	Anténní stožár a kotvení - zkorodované
Anténní sestava	Koroze anténních prvků pokročilá, nosnost již na hranici únosnosti Použité antény již nesplňují požadavky
Hlavní stanice ve stávajícím rozvaděči STA instalováno zařízení UPC Česká republika. 2x zesilovač, 1x zesilovač pro objekt DSS a druhý zřejmě jako trasový pro okolní objekty.	
Sekundární síť	Kabely VCCOY, bez 100% stínění, pasivní prvky nehomologované bez 100% stínění typu PAC, PBC nevyhovující ČSN . kabeláž volně zavěšená v půdním prostoru.
Uživatelská síť	Kabely VCCOY, bez 100% stínění, pasivní prvky nehomologované bez 100% účastnické zásuvky PZX a UZK nevyhovují ČSN
Výsledek prohlídky	→ NEVYHOVUJE ČSN 36 7211
Návrh opatření k odstranění závad	
Provést demontáž starých anténních systémů, repasovat zkorodovaný stožár a osadit nové anténní systémy, osadit novou předpisům vyhovující hlavní stanici, provést rekonstrukci sekundárního a terciálního rozvodu včetně výměny účastnických zásuvek. Využít volně šířených TV kanálů dostupných v této lokalitě	
Datum: 27.8.2018	Prohlídku provedl: Zdeněk Ludvík